




# Автоматический стриппер

Профессиональная серия

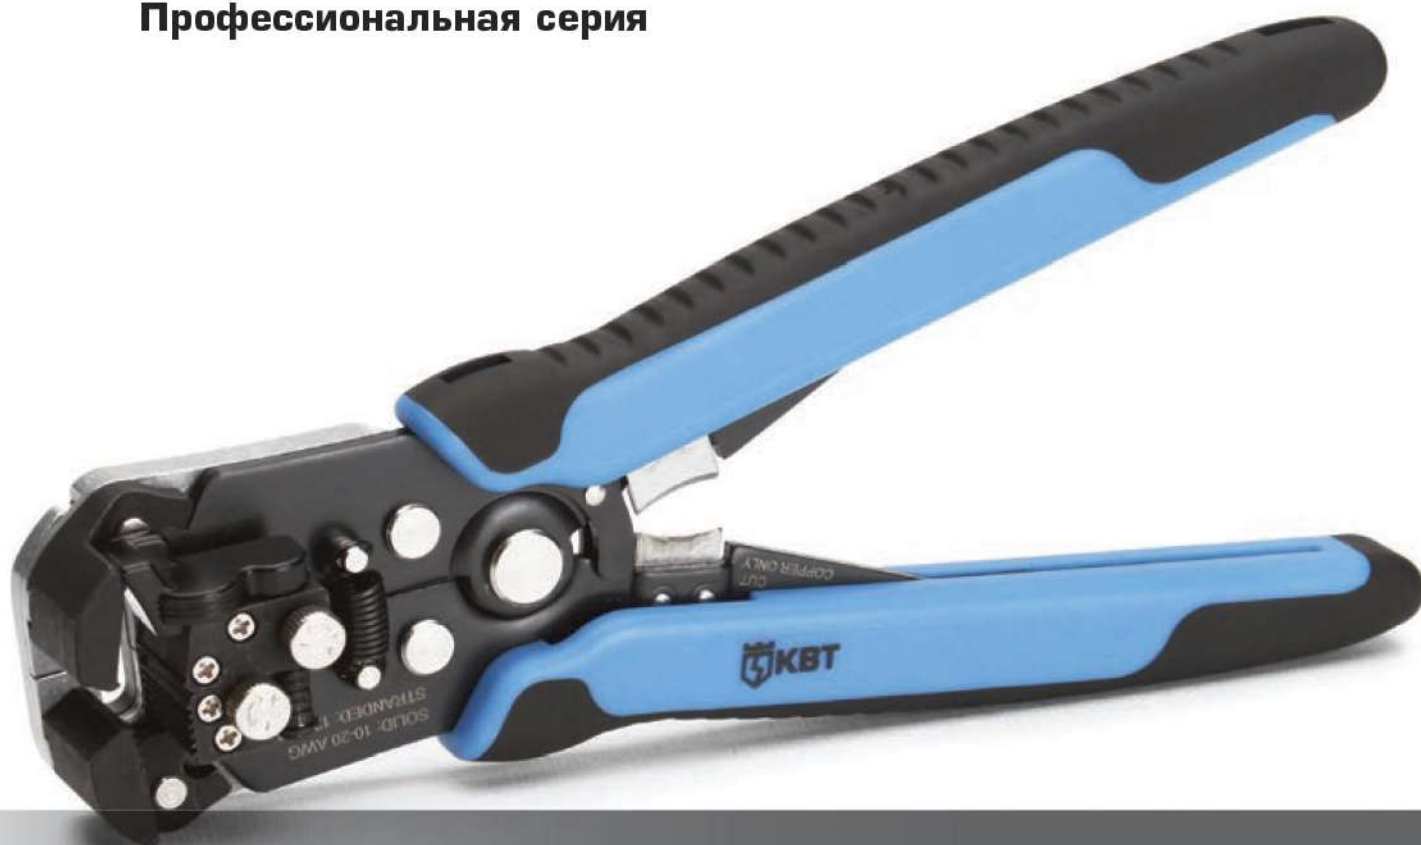

Паспорт модели:

**WS-04A (KBT)**

**WS-08 (KBT)**

**WS-04B (KBT)**

**WS-11 (KBT)**

**WS-07 (KBT)**

**WS-12 (KBT)**

## **ВНИМАНИЕ!**

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

## Назначение

Автоматический многофункциональный стриппер **WS-04A (КВТ), WS-04B (КВТ), WS-07 (КВТ), WS-08 (КВТ), WS-11 (КВТ), WS-12 (КВТ) «Ягуар»** предназначены для снятия изоляции с проводов

## Комплект поставки

Стриппер . . . . . 1 шт.  
Упаковка (блистер) . . . . . 1 шт.

## Технические характеристики

| Параметры                                | WS-04A  | WS-04B  | WS-07   | WS-08    | WS-11    | WS-12    |
|--|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Диапазон сечений, мм <sup>2</sup>        | 0.05-10 | 0.05-10 | 0.05-10 | 0.2-6.0  | 0.05-10  | 0.05-10  |
| Модуль для резки проводов                | +       | +       | +       | «CutPro» | «CutPro» | «CutPro» |
| Направляющие модуля для резки            | -       | -       | -       | -        | +        | +        |
| Резка проводов сечением, мм <sup>2</sup> | до 10   | до 10   | до 10   | до 6     | до 10    | до 10    |
| Ширина захвата губок, мм                 | 11      | 11      | 13      | 9        | 13       | 13       |
| Окно для сброса изоляции                 | -       | -       | +       | -        | +        | +        |
| Регулятор длины снятия изоляции          | +       | +       | +       | -        | +        | +        |
| Винт микронастройки                      | +       | +       | +       | -        | +        | +        |
| Длина, мм                                | 205     | 205     | 205     | 195      | 205      | 205      |
| Вес инструмента, г                       | 320     | 350     | 340     | 245      | 340      | 350      |

## Устройство и принцип работы



## Устройство и принцип работы

Стрипперы состоят из рукояток, прижимных губок, механизма микронастройки усилий прижима губок, возвратных пружин, а также дополнительных модулей для резки и опрессовки в зависимости от конкретной модели

Рукоятки нескользящие, со вставками из термопластрезины приводят в действие прижимные губки инструмента

Прижимные губки с одной стороны имеют зубчатую структуру для зажима и удержания жилы провода во время снятия изоляции, с другой стороны – ножи для надрезания изоляции провода и ее удаления

Винт микронастройки прижимных усилий губок служит для регулировки силы прижима губок на изоляции провода. Настройка

проводится в зависимости от сечения, либо в сторону увеличения усилий «+», либо в сторону уменьшения «-» во избежание повреждения жилы

Модули для резки бывают двух типов: обычный, который представляет собой скошенный участок металлической части полотна рукоятки и профессиональный модуль – “CutPro”, состоящий из двух прецизионно заточенных лезвий из нержавеющей стали, закрепленных на полотне рукоятки. У ряда моделей этот модуль оснащен направляющими, что позволяет избежать смещения лезвий и их врезания друг в друга

Возвратные пружины (2шт.) служат для возврата прижимных губок и рукояток в исходное положение



**Модуль для опрессовки  
WS-04A**

Предназначен для опрессовки изолированных гильз и наконечников сечением от 0,5 до 6 мм<sup>2</sup> (НКИ, НИК, НВИ, ГСИ, НШКИ, НШПИ, изолированных разъемов) и неизолированных гильз и наконечников сечением от 0,5 до 6 мм<sup>2</sup> (ГМЛ, ГМЛ(о), ТМ, ТМЛ, ТМЛ(о), автоклемм)



**Модуль для опрессовки  
WS-04B**

Предназначен для опрессовки втулочных наконечников типа НШВ, НШВИ сечением от 0.5 до 6.0 мм<sup>2</sup>



**Модуль для опрессовки  
WS-07**

Предназначен для опрессовки изолированных гильз и наконечников сечением от 0,5 до 6 мм<sup>2</sup> (НКИ, НИК, НВИ, ГСИ, НШКИ, НШПИ, изолированных разъемов), а так же неизолированных гильз и наконечников, в том числе и автоклемм



**Модуль для опрессовки  
WS-11**

Предназначен для опрессовки неизолированных гильз и наконечников сечением от 0,5 до 6 мм<sup>2</sup> (ГМЛ, ГМЛ(о), ТМ, ТМЛ, ТМЛ(о), автоклемм)

*\* Модули для опрессовки не обеспечивают качество обжима уровня специализированного инструмента предназначенного для этих целей, а являются лишь дополнительным элементом инструмента*



## Меры безопасности



### **Ознакомьтесь с инструкцией!**

Перед началом работы внимательно изучите руководство по эксплуатации инструмента!



### **Не работать под напряжением!**

Перед началом работы убедитесь, что линия обесточена и заземлена!

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, или в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр КВТ

## Установка регулятора прижимных усилий

- 1 Установите регулятор усилий в положение оптимальное для зачистки провода
- 2 Для увеличения прижимных усилий губок поворачивайте регулятор в сторону «+»
- 3 Для уменьшения прижимных усилий губок поворачивайте регулятор в сторону «-»
- 4 Соответственно для минимальных сечений в заявленном диапазоне в сторону «-», а для более крупных сечений в сторону «+»

## Порядок работы

- 1 Установите провод в зоне снятия изоляции между прижимных губок до упора в регулятор длины
- 2 Сведите рукоятки инструмента, при этом механизм инструмента с прижимными губками будет приведен в действие, что обеспечит съем изоляции с жилы провода
- 3 После того как усилие на рукоятки будет ослаблено, возвратная пружина вернет рукоятки в исходное положение



### **ВНИМАНИЕ!**

*Во время работы старайтесь проводить нажим на рукоятки быстрым, четким движением, плавный нажим на рукоятки отрицательно скажется на качестве снятия изоляции*

## Обслуживание инструмента

### ЗАМЕНА ВОЗВРАТНЫХ ПРУЖИН

- В случае поломки возвратной пружины автоматических стрипперов WS-04A, WS-04B, WS-07, WS-08, WS-11, WS-12 есть возможность приобретения в Сервисном Центре КВТ
- В инструменте используются 2-е возвратные пружины, с лицевой стороны инструмента под винтом фиксации и с тыльной под пластиковой крышкой
- Удалите, вышедшие из строя возвратные пружины и установите исправные

## Правила гарантийного обслуживания

### Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок WS-04A (KBT), WS-04B (KBT), WS-07 (KBT), WS-08 (KBT), WS-11 (KBT), WS-12 (KBT) – 12 месяцев со дня продажи инструмента (что подтверждается документами о приобретении). Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а также на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании.

## Срок службы

Средний срок службы инструмента при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 36 месяцев. Срок службы исчисляются с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

## Сведения о приемке

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления

Полуавтоматический стриппер

**WS-04A (KBT)**

**WS-04B (KBT)**

**WS-07 (KBT)**

**WS-08 (KBT)**

**WS-11 (KBT)**

**WS-12 (KBT)**

Соответствует техническим условиям

ТУ 4834-022-97284872-2006.

Признан годным для эксплуатации.